

پژوهشی

نقش ساختار جغرافیایی در سیل مرداد ماه ۱۳۷۸ شهر نکا

* دکتر احمد پوراحمد

کلمات کلیدی:

بلایای طبیعی، ساختار جغرافیایی، سیل، شهرنکا.

چکیده:

با توجه به آثار زیانبار و خسارت‌های مکرر سیل در کشور، بررسی ابعاد و علل سیل شهر نکا به عنوان یکی از بزرگترین سیل‌ها در سالهای اخیر و راههای پیشگیری آن، هدف تحقیق است.

در این مقاله ابعاد سیل مرداد ماه شهر نکا با توجه به نقش شرایط و ساختار جغرافیایی و طبیعی منطقه از جمله اقلیم و بارندگی، شبی زمین، اختلاف ارتفاع حوضه، جنس زمین، تخریب جنگلها و مراتع، رسوبات رودخانه‌ای، ضربیب شکل حوضه، تجاوز به حریم رودخانه، وضعیت پل و پیچان رود با استفاده از روش مشاهده مستقیم و استفاده از داده‌های آماری و کار بر روی نقشه مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج حاصل بیانگر نقش اساسی رفتار اجتماعی انسانی و غفلت ساکنین منطقه نسبت به حفظ تعادل زیستی و همچنین ساختار جغرافیایی شرایط طبیعی به عنوان عوامل زمینه ساز و تشیدکننده وقوع سیل شهرنکا است.

* دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه تهران.

استان مازندران و محدوده شهرستانهای ساری، بهشهر و نکا آغاز شد در ساعت ۴/۳۰ دقیقه با مداد مورخ ۷۸/۵/۴ در حوضه تجن ساری و نکارود منجر به بروز سیل و طغیان رودخانه نکا گردید و ارتفاع آب نکا رود به ۸ متر رسید. بر اساس گزارش شرکت آب منطقه‌ای استان دبی رودخانه از متوسط سالانه آن در ایستگاه آبلو از ۵/۲ مترمکعب به ۲۲۷۳ مترمکعب در ثانیه رسید. این سیل قبل از رسیدن به شهر نکا، صدها هکتار جنگل و روستاهای مسیر را در نوردید و به میزان ۱۲۰۰۰ مترمکعب چوب و درخت را حمل و در داخل شهر، مسیر و حاشیه رودخانه تا دریا برجای گذاشت و باعث خسارت به ۱/۳ شهر نکا و ۱۴۳ روستا در سطح ۳ شهرستان ساری، بهشهر و نکا شد (استانداری مازندران، ۱۳۷۸). رودخانه نکا طغیان حداکثر خود را از سمت جنوب شهر آغاز کرد و باعث تخریب محله‌ها و خیابانهای اطراف رودخانه، که در بعضی نقاط حتی به فاصله یک کیلومتر از رودخانه فاصله داشت، گردید و بخش وسیعی از مناطق مسکونی و تجاری شهر را ویران کرد. از آنجا که رود نکا از مرکز شهر عبور می‌کند و بیشترین تراکم تجاری و مسکونی در همین محور است، هسته اقتصادی شهر مورد آسیب جدی واقع شد (شهرداریها، ۱۳۷۸). در اثر سیل مذکور متأسفانه ۲۴ نفر فوت کردند. همچنین جمماً در سطح ۳ شهرستان ۵۰۳۳ واحد مسکونی تجاری، ۹۷۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی، ۲۰۰۶ رأس دام، ۲۰۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین و تأسیسات زیربنایی و... آسیب دیدند. خسارت مالی وارد شده، طبق اعلام فرمانداری نکا بیش از ۴۸ میلیارد تومان بوده است (ستاد حوادث غیرمنتقبه وزارت کشور، ۱۳۷۸).

فرضیه‌های مورد بررسی که به عنوان مهمترین دلایل بروز سیل نکا در ارتباط با نقش شرایط جغرافیایی و طبیعی منطقه مطرح و مورد مطالعه قرار گرفته است عبارتند از:

- ۱- شدت و مدت بارندگی یکی از دلایل مهم سیل نکا بوده است.

- ۲- شبیه زیاد حوضه و اختلاف ارتفاع حوضه در ایجاد سیل نقش داشته است.

سرآغاز

بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، طوفان، لغزش زمین در تمامی مناطق دنیا روی می‌دهد ولی رخداد آن در آسیا و اقیانوسیه بیشتر از نقاط دیگر است. به طوریکه تقریباً ۵۰٪ از فاجعه‌های طبیعی عمده جهان در این منطقه رخ می‌دهد (وزارت نیرو، ۱۳۷۲). در میان بلایای طبیعی دنیا، بالاترین تلفات جانی مربوط به وقوع سیل می‌باشد. در بین سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۰ بیشترین تلفات مربوط به سیل با ۴۳/۷ درصد بوده است (شریفی و نوروزی، ۱۳۷۸). هم‌چنین بررسی سیل در دنیا نشان می‌دهد که بیشترین آن در آسیا و اقیانوسیه روی داده است.

۷۰ درصد از خسارت بلایای طبیعی در ایران ناشی از سیلابهاست. در بررسی‌های به عمل آمده، رشد سالیانه حوادث سیل طی دوره‌های ۱۳۷۰-۱۳۳۰ حدود ۴ درصد و رشد سالیانه خسارت مالی آن در دوره‌های مذکور ۶ درصد بوده است. میزان رشد تعداد حوادث سیلاب دردهه‌های ۱۳۳۰-۱۳۷۰ نیز به ترتیب ۱۳۱، ۱۷۵ و ۲۲۹ درصد بوده است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۸).

شبیه‌های تند کوهستانها و ارتفاعات البرز و زاگرس که شهرهای کشور را در دامنه‌های خود جای داده‌اند، باعث شده است که بروز سیل یکی از نگرانیهای عمده، تقریباً در تمام فصول باشد (غیور، ۱۳۷۵). طی ۲۵ سال گذشته کشور با ۹۶۷ سیل روبرو بوده که از آن میان ۱۱۷ سیل مهم و با خسارت و تلفات فراوان همراه بود که بیش از ۹۱۶ میلیارد تومان به کشور خسارت وارد آمده است و متوسط خسارات سالانه ۳۶ میلیارد تومان بوده است (شهرداریها، ۱۳۷۸). با توجه به اینکه یکی از بزرگترین سیلهای اخیر در شهرستان نکارخ داد علل سیل، ابعاد آن و راههای پیشگیری آن بررسی شد تا شاید در آینده چنین حوادثی بروز ننماید.

طرح مسئله

بارندگی شدیدی که از ساعت ۵ بعد از ظهر ۷۸/۵/۳ در

سمت غرب و جنوب به شهرستان ساری، از شرق و شمال شرق به شهرستان بهشهر و از جنوب شرق به استان سمنان وصل می شود. وسعت این شهرستان ۱۳۵۵ کیلومترمربع می باشد و از نظر طبیعی از دو بخش کوهستانی و جلگه ای تشکیل شده است (اطلس کامل گیتاشناسی، ۱۳۷۷). این شهرستان در آبان سال ۱۳۷۵ با ۹۸۲۷ نفر جمعیت دارای دو بخش مرکزی و هزار جریب شامل ۵ دهستان و ۱۳۰ روستا بود (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۵).

حوضه آبریز نکارود

حوضه آبریز رودخانه نکا از شمال به کردکوی و اراضی کوهپایه ای و دشتی (بهشهر - بندگز و ...)، از جنوب به بخشی از سلسله جبال البرز و ارتفاعات تفکیک کننده حوضه آبریز رودخانه های نکارود - زرام رود، از غرب به شهرستان ساری و اراضی تحت آبخور رودخانه تجن و از شرق نیز به ارتفاعات شاهوار و گاو خسبان محدود است. سطح حوضه آبریز این رودخانه از منتهی الیه ارتفاعات تا محل آبلو (ایستگاه ورودی به دشت) در حدود ۲۵۹۰ کیلومتر مربع است (عسگری، ۱۳۵۱). کمترین عرض حوضه آبریز ۷ کیلومتر در شرق و بیشترین آن به طول ۸۰ کیلومتر است. حداکثر و حداقل ارتفاع به ترتیب ۳۸۱۳ و ۲۵/۵ متر (ایستگاه آبلو) است. شبیه متوسط حوضه آبریز حدود ۱۶۰۷ متر است. طول و عرض مستطیل درصد و ارتفاع میانه ۱۴۵/۸ و ۱۳/۱۱ کیلومتر محاسبه شده است (سازمان آب منطقه ای استان مازندران، ۱۳۶۹). زهکش اصلی این حوضه از دامنه های غربی و شمالی شاهکوه در ارتفاعی بالاتر از ۳۸۰۰ متر از سطح دریا از تشکیلات آهکی کرتاسه و ژوراسیک (دوران دوم زمین شناسی) سرچشمه گرفته پس از دریافت آب شاخه های فرعی و الحاق آب گلدين رودبار به رودخانه اصلی در جوار روستای رادکان به نام رودخانه نکا معروف شده است (افشین، ۱۳۷۳). این رودخانه طی ۱۳۰ کیلومتر در داخل کوهستان در ۷ کیلومتری جنوب شرقی شهر نکا، از کوهستان خارج شده و وارد جلگه نکا

۳- تخریب جنگلها و مراتع یکی از مهمترین دلایل بروز سیل نکا بوده است.

۴- تنگ بودن عرض رودخانه با توجه به وجود پیچان رود و گرفتگی دهنده پل موجب خسارات فراوان به شهر شده است.

روش بررسی

در این تحقیق ابتدا با مراجعه به منطقه مورد مطالعه، اطلاعات مربوط به سیل از طریق بازدید از شهر، مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای جمع آوری گردید.

برای بررسی شدت و مدت بارش در هنگام وقوع سیل، آمار ۳۳ ساله منطقه مورد مطالعه و ایستگاههای اطراف در طی دوره آماری ۱۳۷۶-۱۳۴۳ جمع آوری و روند بارش سالانه و شدت آن در دوره ۳۳ ساله گذشته با بارش دوره مربوطه مقایسه و تحلیل شده است. برای تحلیل حداکثر بارشهای ۲۴ ساعته و سالانه، این آمار با توزیع های آماری مختلف آزمون شده و از میان توزیع های آماری فوق، به دلیل پردازش بهتر داده های حوضه با توزیع گمبیل، از این توزیع برای تحلیل بارشهای استفاده شده است. برای تحلیل نقش فیزیوگرافی حوضه بر روندیابی سیل، از نقشه شبیه حوضه در نقشه شبیه اطلس شبیه ایران (مؤسسه جغرافیا) استفاده شده و سایر خصوصیات فیزیکی حوضه از جمله شکل، توزیع ارتفاعی و جنس زمین از نقشه های زمین شناسی حوضه استخراج یا محاسبه گردیده است. قابل ذکر است از آنجا که شهرستان نکا فاقد ایستگاه هواشناسی است، برای تجزیه و تحلیل هواشناسی نکا، از ایستگاههای هواشناسی ساری استفاده شد.


یافته ها

موقعیت


شهر نکا در طول جغرافیایی $۳۹^{\circ} ۵۳' ۱۷''$ و عرض $۳۶^{\circ} ۵۰' ۰۰''$ و ارتفاع ۵۰ متر از سطح دریا واقع شده است (اطلس کامل گیتاشناسی، ۱۳۷۷ و نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ ایران) و از

جلگه متغیر و گاهی بسیار تنگ می‌شود. طول کلی رودخانه نکا ۱۷۶ Km است که در گهر باران وارد دریا می‌شود (افشین، ۱۳۷۳). نقشه شماره (۱) حوضه آبریز نکا را نشان می‌دهد.


می‌گردد. در فاصله کوهستان تا شهر نکا، شعبه پرآب زرندین نیز به این رودخانه اضافه شده، در ادامه مسیر وارد شهر نکا می‌گردد و پس از طی مسیر پرپیچ و خم ۳۹ کیلومتری (فاصله مستقیم نکا تا دریا ۲۲ کیلومتر است) به دریا می‌ریزد. بستر رودخانه در

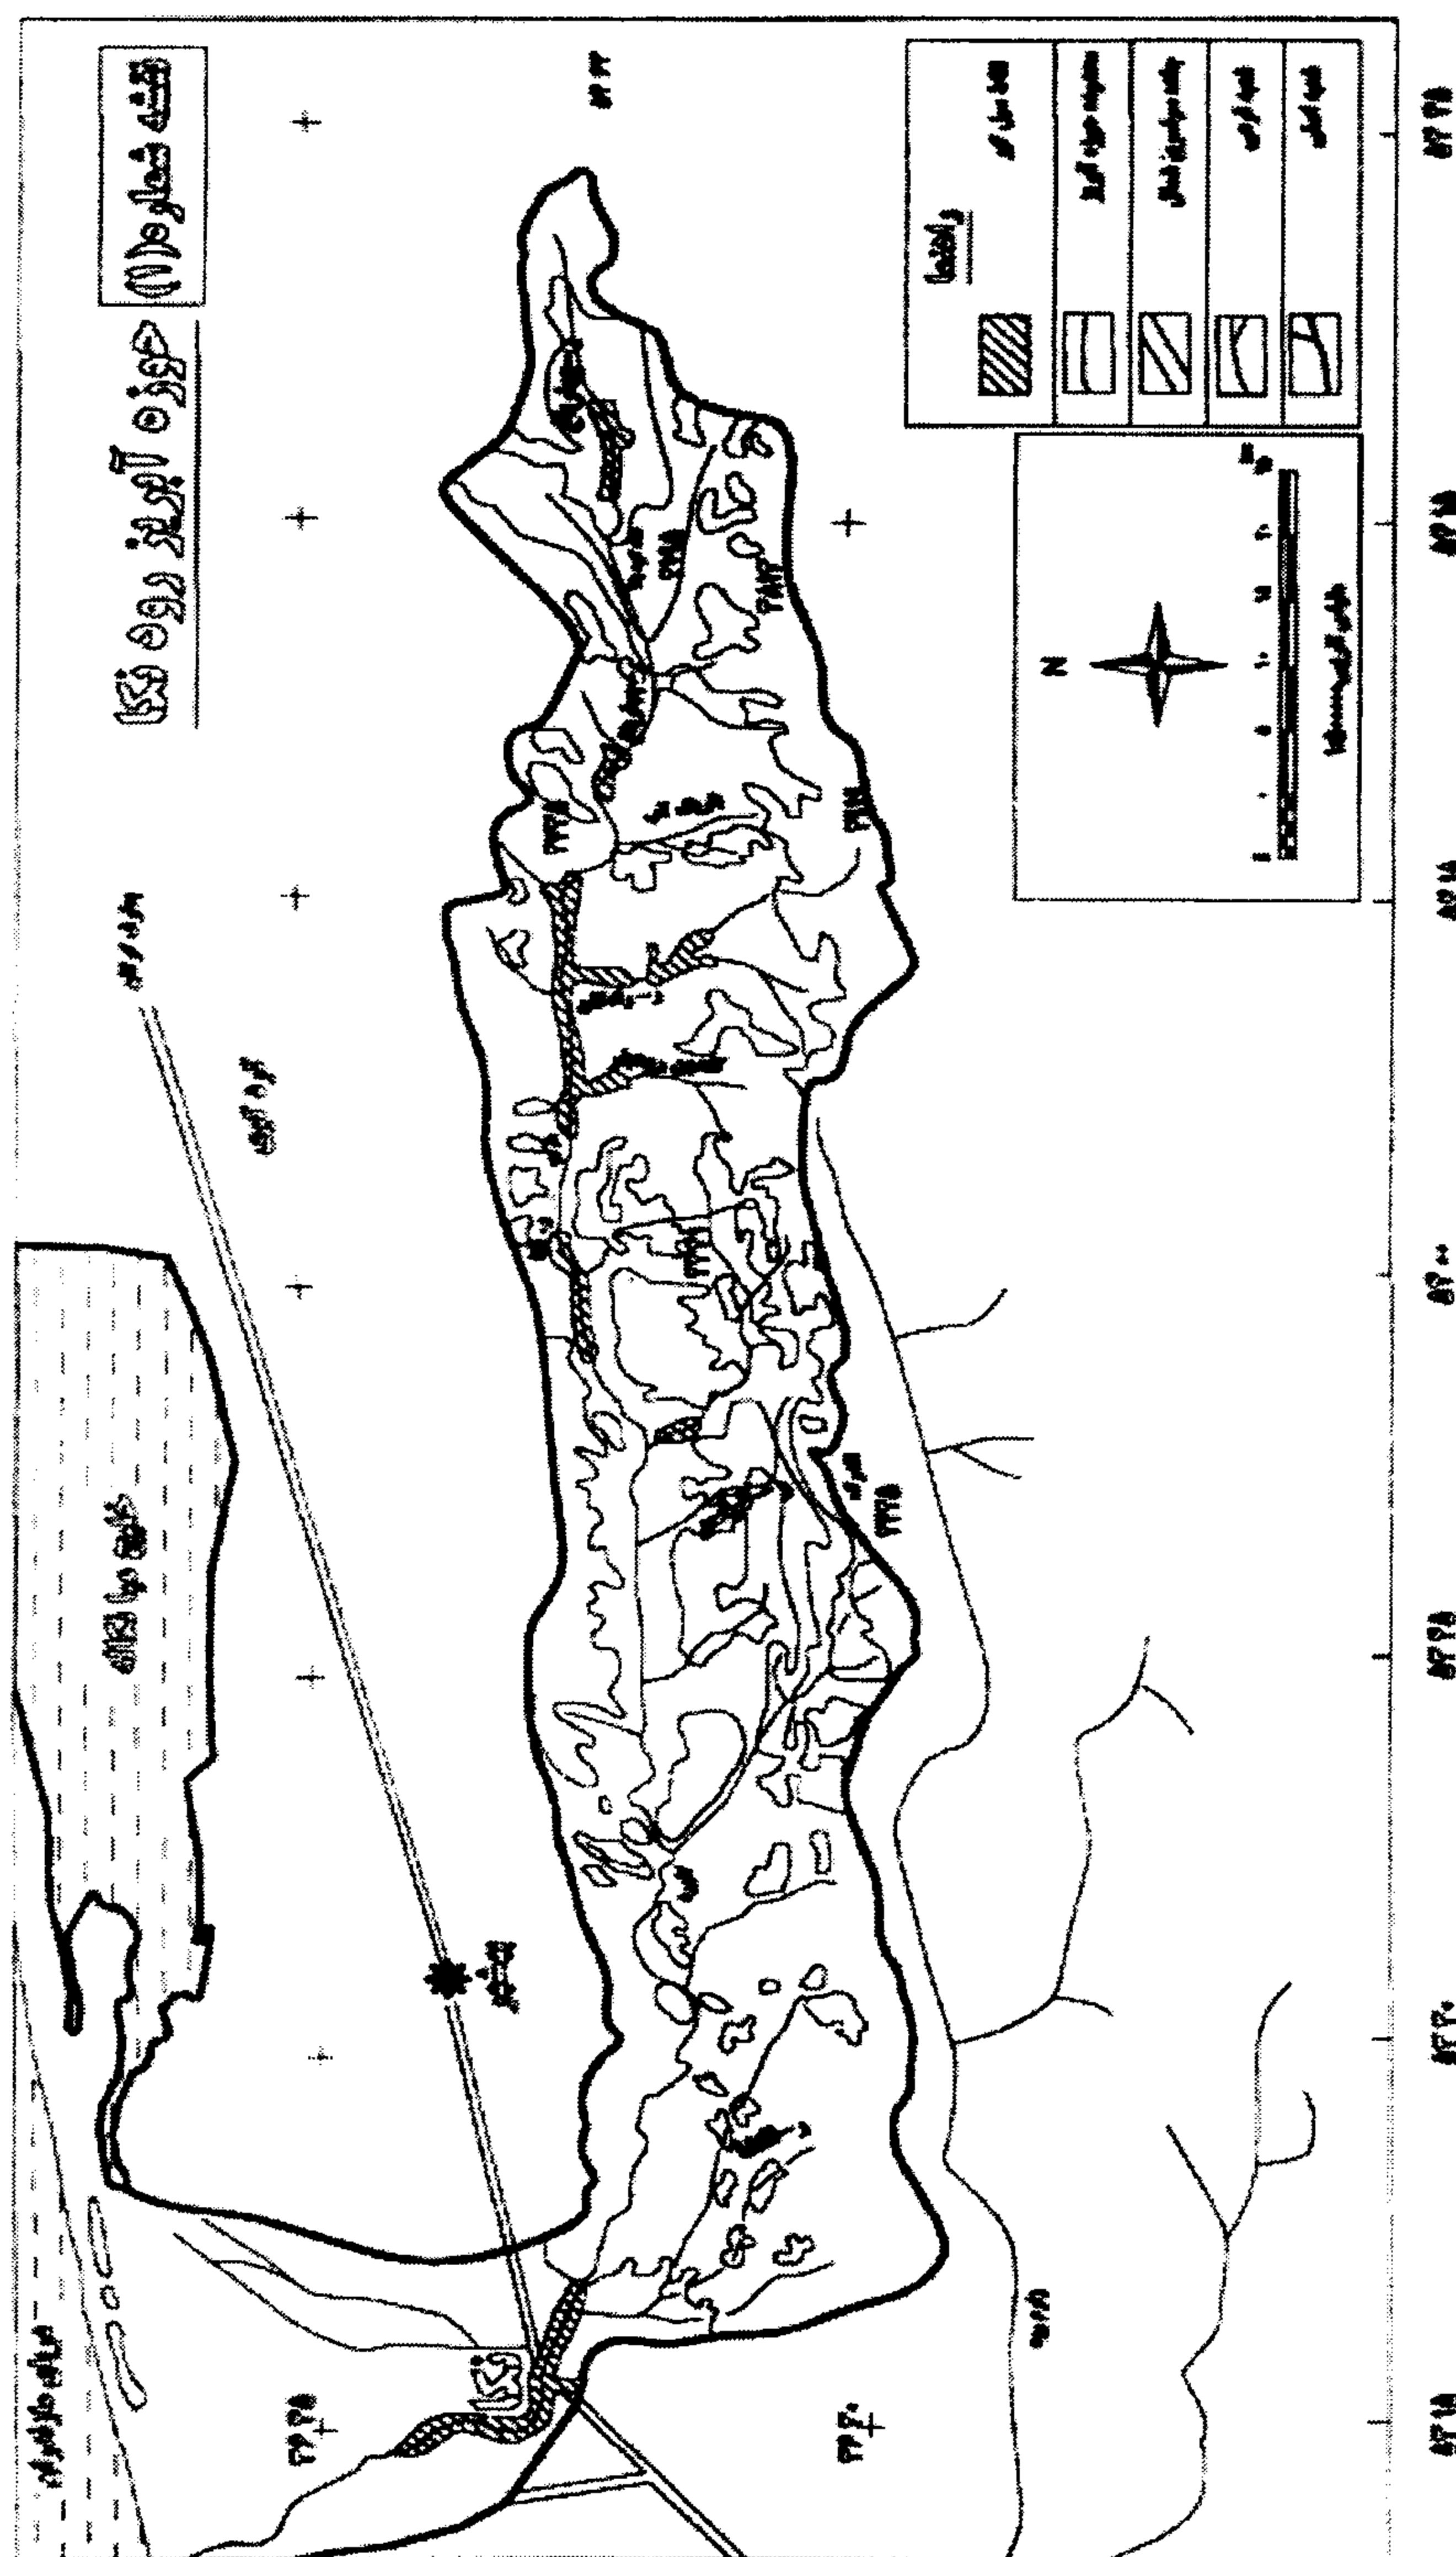

نمودار شماره (۱) هیدروگراف سالانه رودخانه نکا در ایستگاه آبلو نشان می‌دهد. همانطوریکه ملاحظه می‌شود دبی رودخانه در طی ماههای اسفند و فروردین به اوج خود می‌رسد و در مرداد ماه به پایین ترین حد خود فرو می‌آید. در واقع مرداد ماه کم‌ابترین ماه سال می‌باشد. نمودار شماره (۲) هیدروگراف سیل حوضه لکشا (یکی از زیرحوضه‌های رودخانه نکا) را نشان می‌دهد. همانطوریکه ملاحظه می‌شود دبی سیل بعد از یک ساعت از شروع بارش سیرصعودی پیدا کرده و بعد از گذشت سه ساعت به اوج خود رسیده است. به طوریکه دبی رودخانه نسبت به دبی پایه بیش از ۷۰۰ مترمکعب در ثانیه افزایش بار نشان می‌دهد. در صورتی که دبی متوسط سالانه این زیر حوضه بر اساس متوسط ۲۷ ساله (۱۳۵۰-۱۳۷۸) $5/2$ مترمکعب در ثانیه و دبی مرداد ماه اصولاً بسیار کمتر از $5/2$ مترمکعب در ثانیه بوده است.

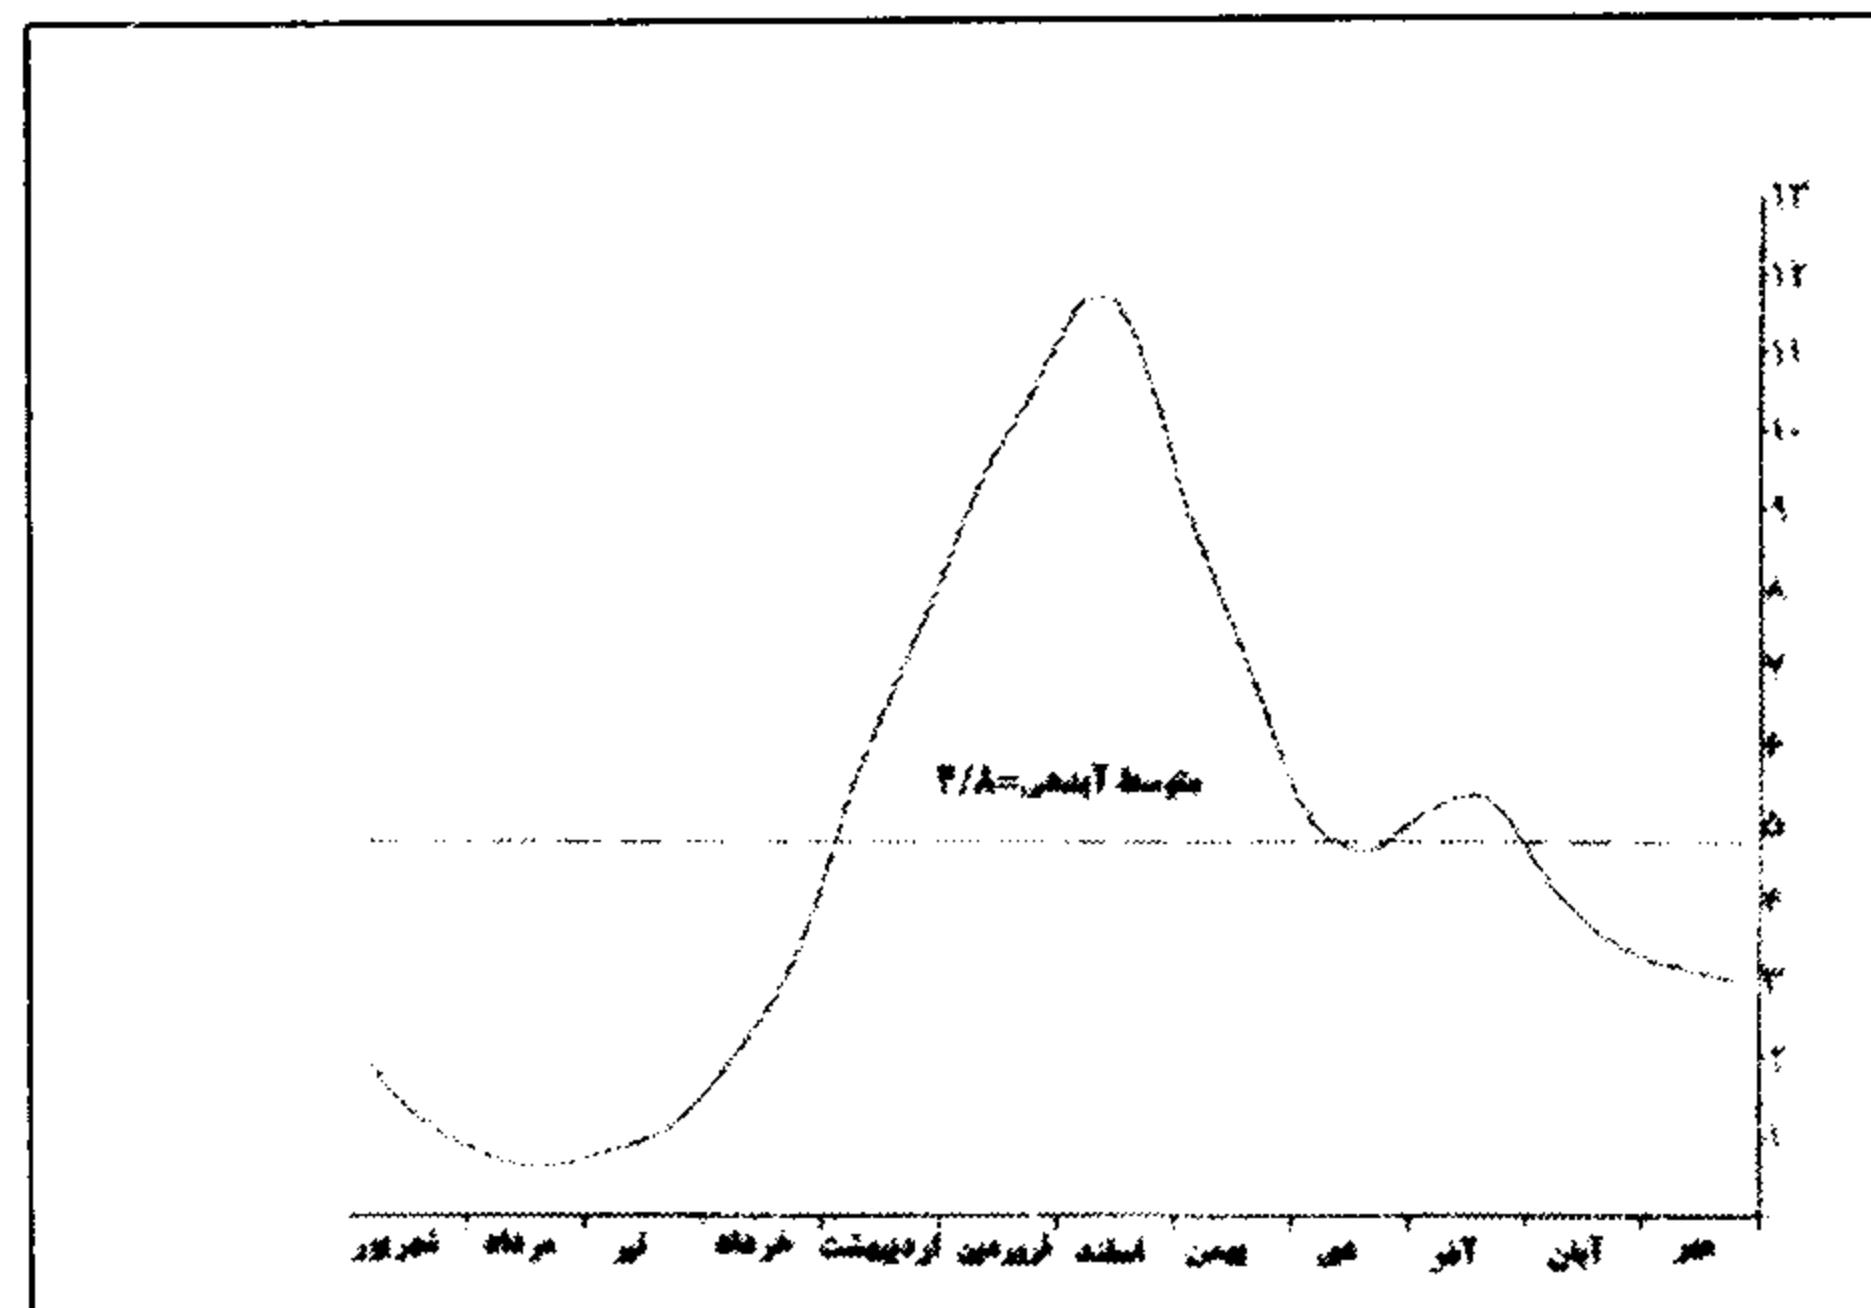

نمودار شماره (۱): هیدروگراف سالانه رودخانه نکا در ایستگاه آبلو (۴۸-۶۴)

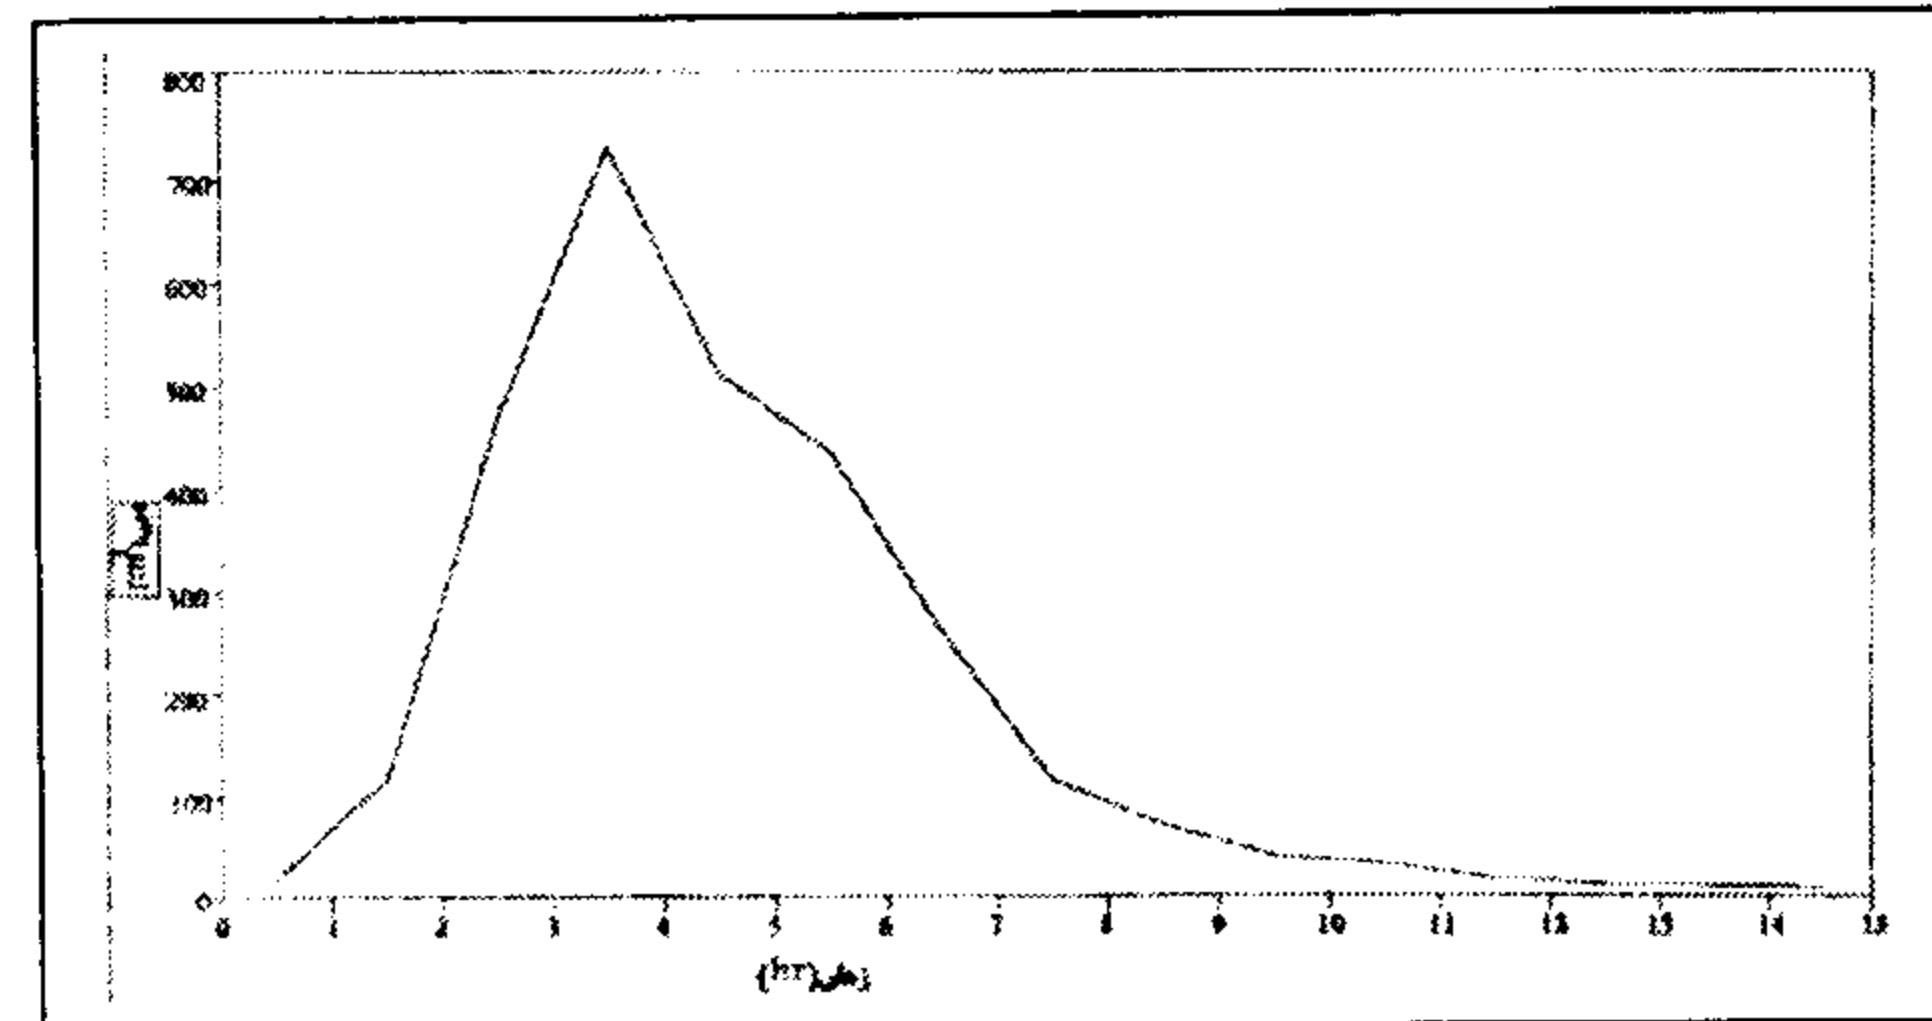

نمودار شماره (۲): هیدروگراف سیل حوزه لکشا

اقلیم حوضه

این حوضه آبریز نیز همانند سایر نقاط ساحلی شمال ایران از سامانه‌های مختلف از جمله سامانه پرفشار سیری، سامانه‌های هم‌رفتی محلی، موجهای کوتاه بادهای غربی و کم‌پشار دینامیکی شرق اروپا متأثر می‌شود. بررسی نقشه‌های سطح زمین و جو در روزهای ۳ و ۴ مرداد ۱۳۷۸ نشان می‌دهد که ۲۴ ساعت قبل از شروع بارش، مرکز پرفشار بر روی شرق مدیترانه تشکیل شده و بتدریج به سمت شرق گسترش پیدا کرده است. به طوریکه در روز سوم و اوایل روز چهارم این سامانه بر روی حوضه آبریز نکا قرار گرفت. این سامانه پرفشار در سطوح میانی جو با سامانه کم ارتفاعی همراه شد. با انتقال هوای گرم و مرطوب دریا به وسیله سامانه پرفشار سطح زمین و وجود ناپایداری شدید در جو میانی که این ناپایداری در روز چهارم به اوج خود رسید، سبب ایجاد بارش‌های رگباری شدیدی بر روی حوضه گردید. ایستگاه باران سنج نزدیک حوضه نکا نشان می‌دهد که بارش از ساعت ۱۶ و ۱۵ دقیقه روز یکشنبه ۷۸/۵/۳ شروع و در ساعت ۳ و ۴۵ دقیقه روز دوشنبه ۸۷/۵/۴ خاتمه پیدا کرد. بیشترین شدت بارندگی بین ساعتهای ۱۷ و ۳۵ دقیقه تا ۱۷ و ۵۰ دقیقه روز ۷۸/۵/۳ بود که در مدت ۱۵ دقیقه $9/5$ میلی متر باران ریزش کرد. جدول شماره (۱) حجم ریزش‌های جوی حوضه‌های آبریز استانهای مازندران و گلستان را نشان می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌شود بجز چند حوضه آبریز، اکثر حوضه‌ها در مرداد ماه سالهای ۷۷-۷۸ نسبت به شاخص ۳۳ ساله تغییرات منفی داشته‌اند. حوضه نکا رود نسبت به سال ۷۷-۷۶، ۲۰ درصد و نسبت به شاخص ۳۳ ساله، ۴۴۵ درصد تغییرات مثبت داشته است. در هیچیک از حوضه‌های آبریز چنین تغییر چشمگیری ملاحظه نمی‌شود.

بر اساس بررسیهای بعمل آمده در روش‌های مختلف توزیع آماری بر روی حداکثر بارش‌های ۲۴ ساعته، بارش‌های ۲۴ ساعته سیل مرداد ۷۸ با دوره برگشت ۱۰۰۰ ساله قبل تطبیق می‌کند.

جدول شماره (۱): حجم ریزش جوی در حوضه‌های مهم استان مازندران و گلستان

مرداد سال آبی ۷۸-۷۷، ۱۳۷۶-۷۷ دوره شاخص ۳۳ ساله (سازمان آب منطقه‌ای مازندران و گلستان، ۱۳۷۷)

حجم ریزش دوره آبریز	سال آبی (۷۷-۷۸) (m.c.m)	سال آبی (۷۶-۷۷) (m.c.m)	تغییرات نسبت به سال گذشته (درصد)	دوره شاخص ساله ۳۳ (m.c.m)	تغییرات نسبت به دوره شاخص (درصد)
چشمکله	۲۲/۹	۷۵/۰	-۶۹	۵۷/۵	-۶۰
چالوس	۲۲/۷	۶۷/۲	-۶۶	۳۲/۱	-۲۹
سردابرود	۴۸	۲۴/۵	-۸۱	۱۴/۷	-۶۸
هراز	۹۷	۲۲۳/۷	-۶۵	۸۳/۵	۱۶
بابل	۶۱/۴	۸۴/۴	-۲۷	۱۲۰/۵	-۴۹
تالار	۱۵۹/۷	۳۹۴/۴	-۵۴	۱۸۷/۷	-۱۵
سیاهروド	۱۹/۲	۱۸/۶	۳	۱۳/۷	۴۰
تجن	۱۱۲/۳	۱۸۶/۱	-۴۰	۱۴۱/۲	-۲۰
نکارود	۱۸۲/۳	۱۵۱/۷	۲۰	۳۳/۴	۴۴۵
قره سو	۵۳	۱۴/۳	۲۶۹	۴۰/۷	۳۰
گرگان رود	۶۶۲/۱	۷۱۶/۳	-۸	۲۸۹/۹	۱۲۸
اترک در گلستان	۲۲۰/۱	۲۱۵/۷	۲	۶۸/۹	۲۲۰

(m.c.m) : حجم ریزش به میلیون مترمکعب


سطح حوضه آبریز جزو زمینهای تقریباً هموار به شمار می‌آید. همچنین km از وسعت ۱۹۱۲ کیلومترمربعی حوضه، دارای شیب بالای ۵۰ درصد می‌باشد که تقریباً ۴۰ درصد از سطح حوضه را شامل می‌شود (جدول شماره ۲).

جدول شماره (۲): درصد شیب حوضه نکارود تا خروجی از کوهستان و مقایسه آن با شیب کل کشور

درصد شیب کشور	مساحت (Km)	درصد تجمعی	نسبت به مساحت حوضه	کمتر از %۳
%۹	۱۸/۳	۱۰۰	%۰/۹۶	۳-۵
%۱۲	۲۰	۹۹/۰۴	%۱/۰۵	۵-۱۰
%۹	۱۳۳	۹۷/۹۹	%۶/۹۷	۱۰-۱۵
%۱۱	۵۲۰	۹۱/۰۲	%۲۷/۲	۱۵-۳۰
%۶	۴۶۰/۸	۶۳/۸۲	%۲۴/۱	۳۰-۵۰
%۸	۷۵۱/۵	%۲۹/۷۲	%۳۹/۷۲	بالای ۵۰ درصد

شیب زیاد

جریان آب در شیوهای تند نسبت به شیب‌های آرام، سریعتر انجام می‌پذیرد و همین امر سرعت آب و در نتیجه زمان تمرکز آن را سریعتر می‌کند. نقشه شماره (۲) توزیع شیب را بر روی حوضه آبریز نکاشان می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌شود، بخش اعظم حوضه از شیب نسبتاً زیادی برخوردار است. زیاد بودن شیب حوضه آبریز نکا وقتی نمایان‌تر می‌شود که آن را با شیب کل کشور مقایسه کنیم. طبق پژوهش‌های به عمل آمده، $\frac{۳}{۴}$ مساحت کشور جزو زمینهای هموار بوده و شبیه بین ۱ تا ۱۵ درصد (حدود ۷ درجه) دارد و از آن میان در ۵۴ درصد از سطح کشور، شیب متوسط بین ۱ تا ۵ درصد است (جاداری عیوضی، ۱۳۷۴) که نشان از گستردگی زمینهای هموار دارد. بر عکس کل کشور، شیب نکا حیرت‌آور است. بیش از ۹۱ درصد از سطح حوضه آبریز، تا محل خروجی از کوهستان (شهر نکا)، از شیب بالای ۱۵ درصد برخوردار است و تنها ۹ درصد از

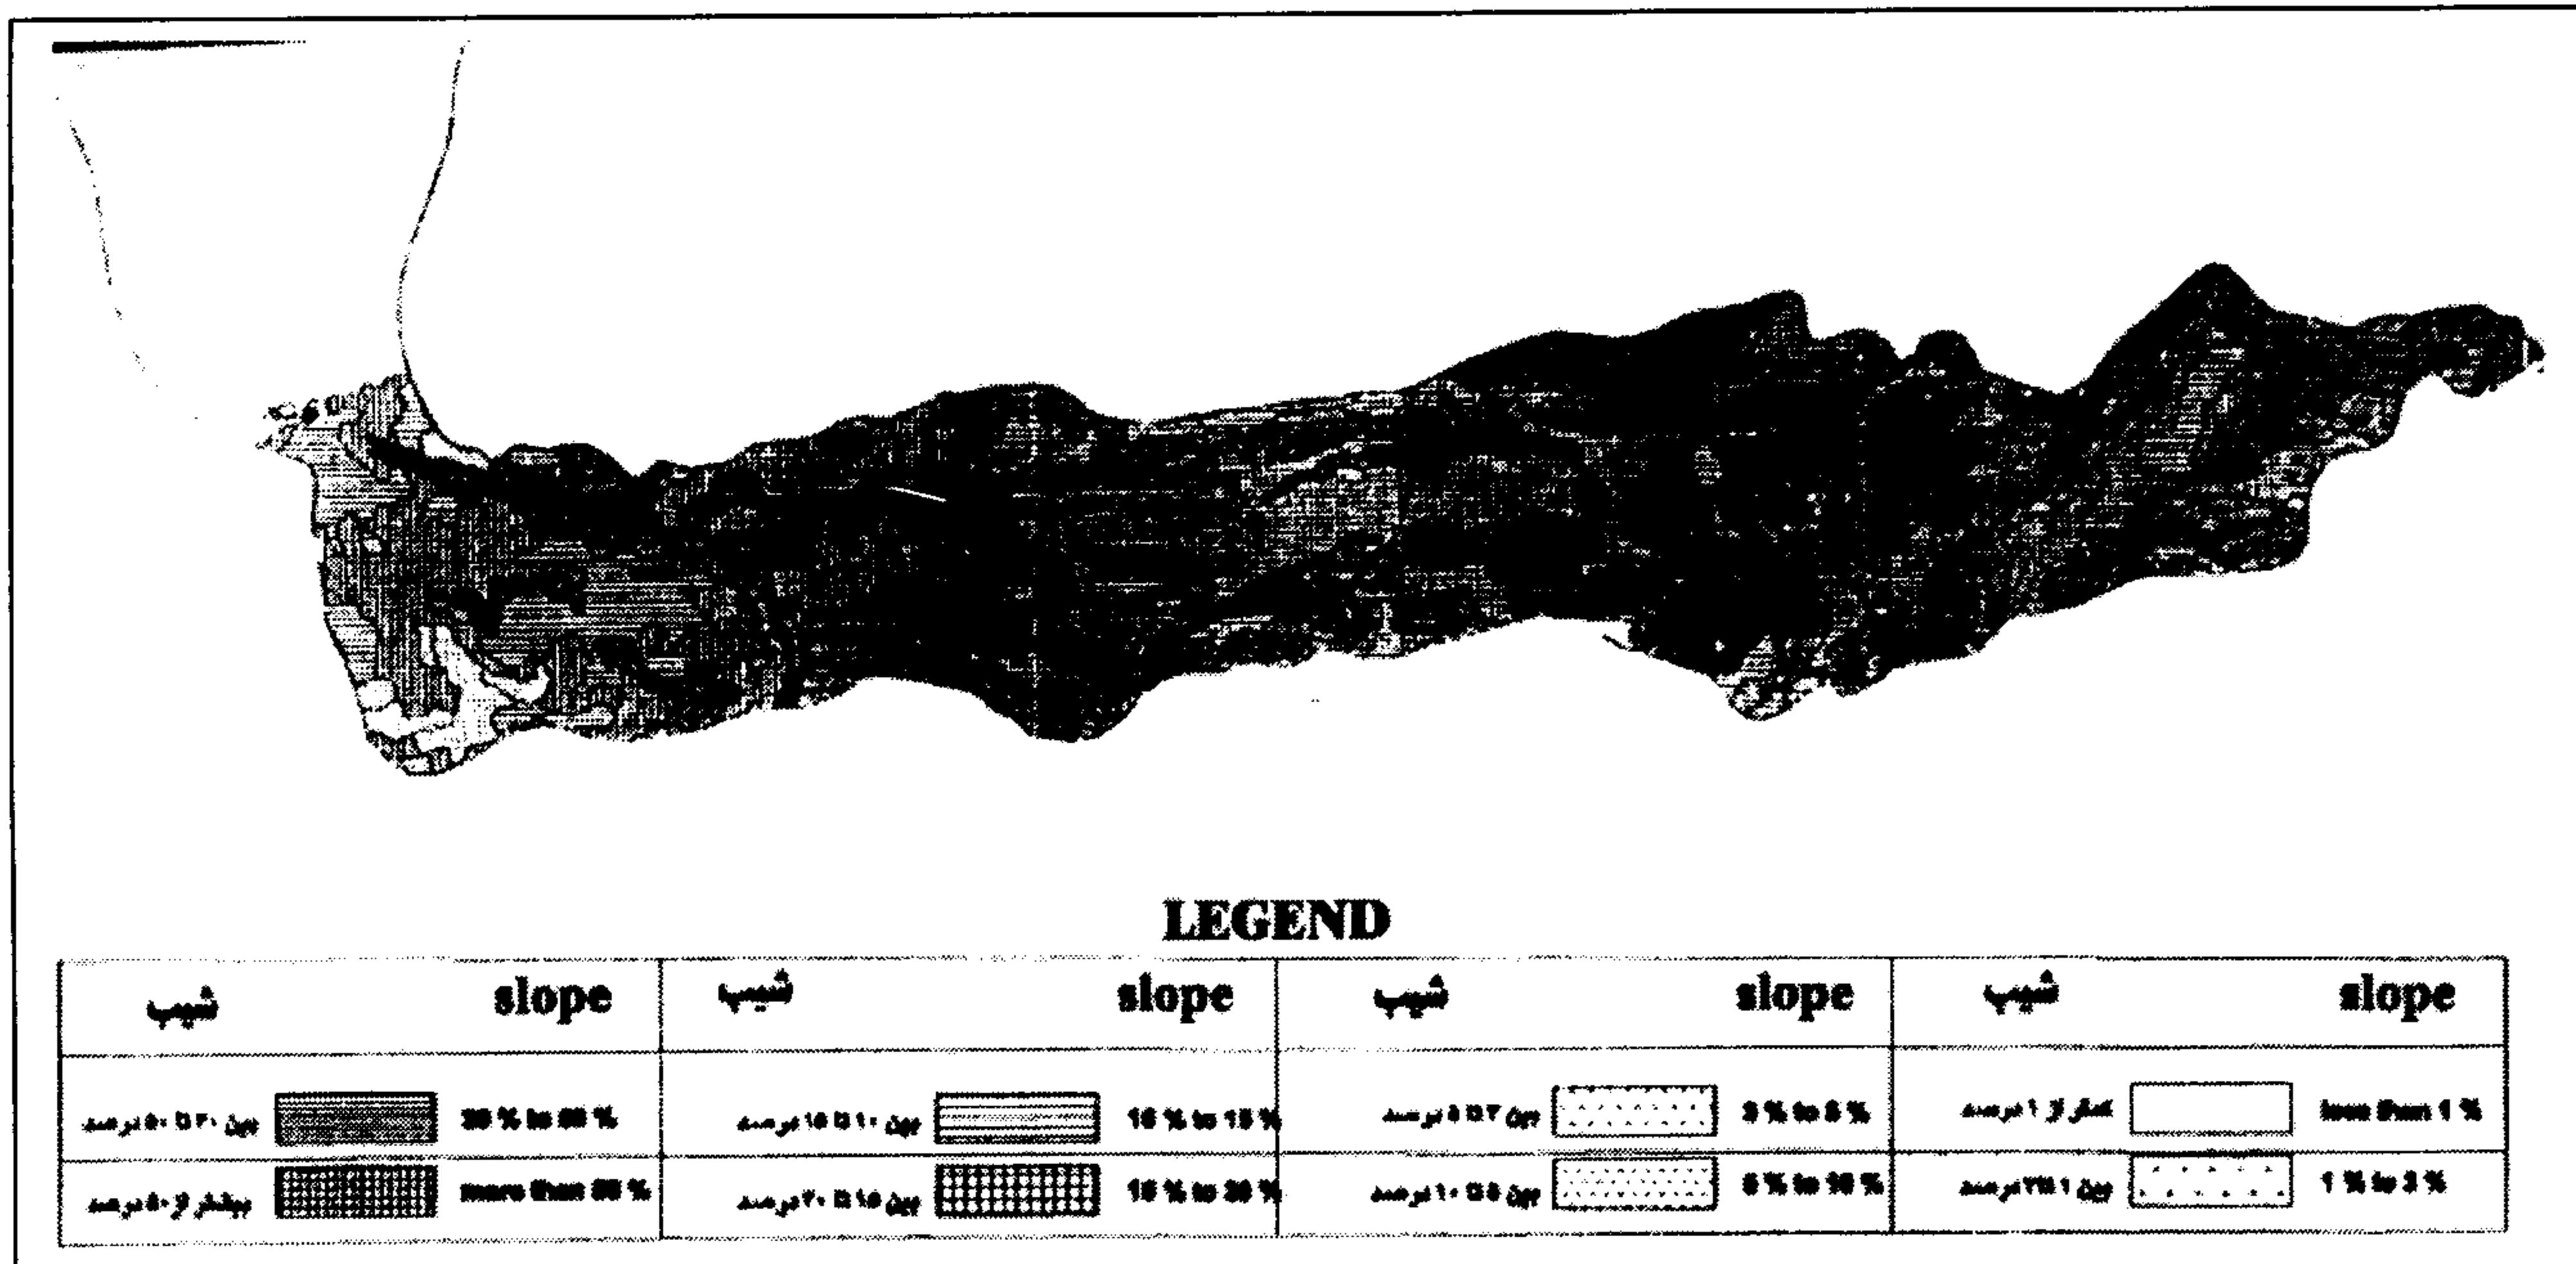

نقشه شماره (۲): شیب حوضه آبریز رودنکا

کوههای «کهکشان» و «گاوکشان» زمین از شیل، ماسه سنگ کمی دگرگون شده، سنگ آهک، آهک مارنی و ... تشکیل شده است. در گلدين روبار نیز سنگ آهک، آهک مارنی و «اینراسراموس دار» تشکیل دهنده عمدۀ زمین هستند. در حوالی یانه سر، جنس زمین از رس و رس ماسه ای و سیلت دار می باشد. در جنوب و جنوب غربی رودخانه نکا، در میل رادکان، سنگ آهک و ماسه سنگ و آهک ماسه دار تشکیل دهنده زمین هستند و در پایین دست رودخانه نکا نیز رس و مارن و آهک نقش عمدۀ ای در جنس زمین دارند که اینها سبب می شوند این حوضه دارای پتانسیل فرسایش پذیری بالایی باشد. به نحوی که مارن و مارن آهکی تشکیلات میوشن بیشترین نقش را در فرسایش پذیری و ایجاد گل آلودگی بالای رودخانه دارا هستند.

(اداره ارزیابی مدیریت آبخیزداری جهاد سازندگی، ۱۳۷۸).

اختلاف ارتفاع حوضه

از دیگر خصوصیات حوضه آبریز که در بروز سیل نقش اساسی دارد، ارتفاع حوضه و به عبارتی اختلاف ارتفاع حوضه می باشد(اسدیان، ۱۳۷۱). در حوضه نکارود اختلاف ارتفاع آن (حداکثر ۳۸۱۳ متر و حداقل آن در محل خروجی از کوهستان در محل آبلو ۸۰ متر می باشد) زیاد و به ۳۷۳۳ متر می رسد (سازمان آب منطقه ای مازندران، ۱۳۶۹). این میزان علاوه بر اینکه سرعت آب را افزایش می دهد، پدیده فرسایش نیز برای رسیدن به نیمرخ تعادلی بیشتر صورت می گیرد و افزایش فرسایش، با فزوئی گل و لای و در نتیجه سبب افزایش حجم سیلان می گردد.

جنس زمین

نوع سنگی که فرسایش روی آن صورت می گیرد و ساختمان اصلی سیمای زمین شناسی منطقه نقش مهمی در مواد معلق موجود در آب و سرعت آبهای حوضه دارند. نقشه زمین شناسی حوضه نکارود نشان می دهد که بیشتر حوضه از تشکیلات آهکی و مارنی است. در بالاترین نقطه حوضه بین

تخرب جنگلها و مراتع

برخورد مستقیم قطرات باران به علت وجود انرژی جنبشی همراه آنها با سطح زمین، به تخریب اراضی منجر می گردد. به این ترتیب پوشش گیاهی می تواند از تخریب زمین جلوگیری

دبی آب سالانه تقریباً ۵ مترمکعب در ثانیه می‌باشد. پس از فروکش کردن در سطح شهر گل و لای فراوانی را رسوب داد که در بعضی از نقاط ارتفاع آنها حتی به ۳ متر می‌رسید.

جدول شماره (۳): میزان دبی و مقدار مواد معلق در یک لیتر آب

مواد معلق موجود در یک لیتر	دبی آب در آبلو (در ثانیه)
۱۰۰ میلی گرم	۵۰۰ لیتر
۱۵۰ میلی گرم	۲/۵ مترمکعب
۳۲۰ میلی گرم	۵ مترمکعب
۵/۷ گرم	۳۰ مترمکعب
۱۸/۹ گرم	۸۰ مترمکعب
بسیار زیاد*	۲۲۷۳ مترمکعب (سیل)

* محاسبه نشده است.

همچنان که در جدول شماره (۳) مشاهده می‌شود، با افزایش دبی آب، مقدار رسوبات نیز افزایش می‌یابد. هر چند که مقدار رسوب طی این سیل محاسبه نگردیده است ولی با مقایسه آمار و ارقام و مشاهده رسوبات به جای مانده از سیل اخیر در سطح شهر می‌توان به عظمت رسوبات حمل شده پی برد.

ضریب شکل حوضه

در کل حوضه‌های گرد نسبت به حوضه‌های کشیده و هم مساحت با آنها، دبی پیک بالاتری دارند زیرا زمانی که یک رگبار رخ می‌دهد، مسافتی که باران از لبه‌های حوضه گرد تا ایستگاه اندازه گیری را طی می‌کنند، کمتر از سایر حوضه‌ها می‌باشد (صادقی، ۱۳۷۴).

ضریب شکل حوضه آبریز نکا با استفاده از فرمول:

$$F = \frac{A}{L^2} = \frac{\text{(طول حوضه)}}{\text{مساحت حوضه}}$$

معادل ۱۲٪ می‌باشد. این چنین حوضه‌هایی (حوضه‌های

نماید و در ضمن مانع از افزایش بار جامد آب و وقوع جریان شدید آب سیلاب گردد. به دلیل فرسایش خاک، پوشش گیاهی دارای اهمیت بیشتری می‌شود (Andrew, 1989). جالب است که در ایران فرسایش خاک تا ۱۵ برابر اروپا، ۸ برابر استرالیا، ۳ برابر آمریکای شمالی و ۲ برابر آفریقا و آمریکای جنوبی است و از آنجا که برای تشکیل یک سانتی متر خاک ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ سال زمان لازم است، اهمیت پوشش گیاهی در فرسایش خاک بیشتر روشن می‌شود (مطیعی لنگرودی، ۱۳۷۷).

قطع بی‌رویه درختان و بهره‌برداری بیش از حد ظرفیت و استفاده مفرط و طولانی از جنگلها و مراعت در طی سالهای اخیر تأثیر قابل ملاحظه‌ای در روند یابی سیل نکا داشته است. طبق تحقیق به عمل آمده در منطقه ساری طی حدود ۳۰ سال گذشته، ۲۵ درصد از سطح جنگلها کاسته شده است. مصارف و برداشت‌های غیرمجاز روستاوی نیز رقمی در حدود ۲ میلیون مترمکعب را در سال تشکیل می‌دهد که مجموع این برداشت دو برابر رویش متوسط سالیانه جنگل‌های شمال کشور می‌باشد (مطیعی لنگرودی، ۱۳۷۷). در حوضه نکارود، از مجموع وسعت ۱۹۰۷ کیلومتر مربعی آن بیش از ۱۱۵۰ کیلومترمربع آن را جنگل و تقریباً ۳۶۰ کیلومترمربع را مرتع تشکیل می‌دهد که در گذشته رقم خیلی بیشتری از این وسعت را جنگلها شامل می‌شد (اداره ارزیابی مدیریت آبخیزداری جهادسازندگی، ۱۳۷۸).

رسوبات رودخانه‌ای

با افزایش نیروی خالص آب قدرت فرسایش آن نیز افزایش یافته و به تبع آن، تخریب سازه‌ها و فرسایش خاک شدیدتر می‌شود. این رسوبات بعد از کاهش نیروی خالص آب در هنگام ورود آن به دشت‌های پایکوهی به سرعت ته نشین شده و سبب پرشدن بستر رودخانه و خارج شدن آب از بستر می‌شود و به این ترتیب تخریب سیل افزایش می‌یابد. سیل نکا که طبق نظر کارشناسان، دوره بازگشت ۱۰۰۰۰ ساله داشته، از دبی آبی معادل ۲۲۷۳ مترمکعب در ثانیه برخوردار بوده است (در حالی که حداکثر دبی لحظه‌ای ۲۵ ساله این رودخانه ۳۰۰ مترمکعب و

پیچان رود

پیچان رود در مراحل اولیه خود به صورت U باز و در مراحل میانی به صورت U متعادل درمی آید و در مراحل آخر به صورت U بسته در می آید. در اثر طغیان، ابتدا دو انتهای آن به هم وصل شده و قسمت خمیده آن به صورت متروک باقی می ماند. در شهر نکا، اگرچه پیچ و خم ها به صورت U باز و یا متعادل هستند ولی رودخانه همچنان در صدد ایجاد خط مستقیمی است که راه خود را کوتاهتر کند و اگر دیواره بتونی در حاشیه رودخانه ساخته نشده بود، مطمئناً این تغییرات در سالهای گذشته ایجاد می شد. در سیل مورد مطالعه به دلیل سرعت و حجم آب، در بعضی از قسمتها، آب رودخانه با سرعت مسیر مستقیمی را انتخاب کرده و خیابانها را درنوردید. به عنوان مثال خیابان شهرداری بیشترین تأثیر را از این شیوه تخریب پذیرفت و سیلاب علاوه بر این خیابان، خیابان راه آهن را نیز تحت تأثیر قرار داده و از انتهای خیابان راه آهن به رودخانه ملحق شد. از آنجایی که اکثر ساختمانهای آسیب دیده شهر در پیچ و خمهای رودخانه ساخته شده بودند می توان آن را از علل اصلی فراوانی تخریب سیل دانست که برای عدم تکرار چنین حوادثی باید از ساخت و ساز در این قسمتها جلوگیری به عمل آورد. نقشه شماره (۳) حریم رودخانه و نقاط آسیب دیده و نقاطی که دچار آبرگرفتگی شده اند را نشان می دهد.


وضعیت پل ها

در بسیاری از ساخت و سازها به جهت صرفه جوئی در هزینه ها سعی می شود حتی المقدور از ابعاد طرح کاسته شود. در طراحی دهنده پل ها نیز عموماً بدلیل هزینه بالای طراحی و ساخت آن سعی می شود این مسئله مراعات گردد. در صورتی که با توجه به عمر مفید، یک پل بایستی قادر باشد به سیل های با شدت در مدت متفاوت پاسخگو باشد. به عبارتی اگر عمر مفید یک پل احداث شده بر روی یک رودخانه یا سیل به خصوص پل های درون شهری ۱۰۰ سال باشد، دهنده های این پل بایستی بتوانند سیل های با دوره برگشت ۱۰۰ ساله و بیشتر را

کشیده) در موارد استثنایی دبی حداکثر بالایی ایجاد می کنند، به ویژه وقتی که بارش شدید بساران در قسمتی از حوضه ها به صورت مرکز و همزمان به هم برسند. وقوع سیلاب اخیر نکا چنین حالتی داشت. چرا که با توجه به مدت بارندگی که بر اساس اطلاعات محلی حدود ۴ ساعت با شدت های متفاوت در زیر حوضه های کوهسار کنده، چلمردی، درویشان، کارکم، گلورد، لمرد، بربما، متکازین، و دامنه های شمالی رود نکا باریدواز آنجاکه زمان تمرکز در این زیر حوضه ها ۴ ساعت است، می توان نتیجه گرفت سیلاب حداکثر این حوضه ها در زمان ۴ ساعت به هم برخورد کرده اند و دبی پیک بالایی را ایجاد نموده اند.

تجاوز به حریم رودخانه

زمینهایی که بستر سیلها و بستر طغیانی رودخانه را تشکیل می دهد، اراضی و سوسه انگیزی برای ساخت و سازهای شهرنشینان می باشند. نباید فراموش کرد که این اراضی قسمتی از مسیل هستند و نباید مورد تصرف شهرنشینان واقع شوند (اصغری مقدم، ۱۳۷۸). در شهر نکاء به دلیل سیلابهای متعددی که هر ساله رودخانه با خود می آورد، جداره های آن در معرض فرسایش قرار می گیرد. لذا در سالهای قبل شهرداری سیل بندهای متعددی برای مهار سیل ایجاد نمود ولی بعد از احداث سیل بندها، بی توجهی در حفاظت از حریم رودخانه موجب ساخت و سازهای غیرقانونی در زمینهای پیرامون رودخانه شد. بررسی نقشه شهر نکا در طرح هادی (مصطفوب ۱۳۷۶/۱۰/۲۵) نشان می دهد که در این طرح حریم رودخانه تعیین شده است. این در حالی است که بیشترین خسارت سیل متوجه حریم بوده است و دلایل آن به ساخت و سازهای غیرقانونی قبل و بعد از تهیه طرح هادی بر می گردد. در این میان ساخت کتابخانه عمومی شهر نکا، سالن تربیت بدنی و ساختمان کمیته امداد در حریم رودخانه قابل ذکر است. هر ۳ مورد در سیل اخیر آسیب دیدند که کتابخانه شهر برای چندمین بار است که آسیب می بیند.

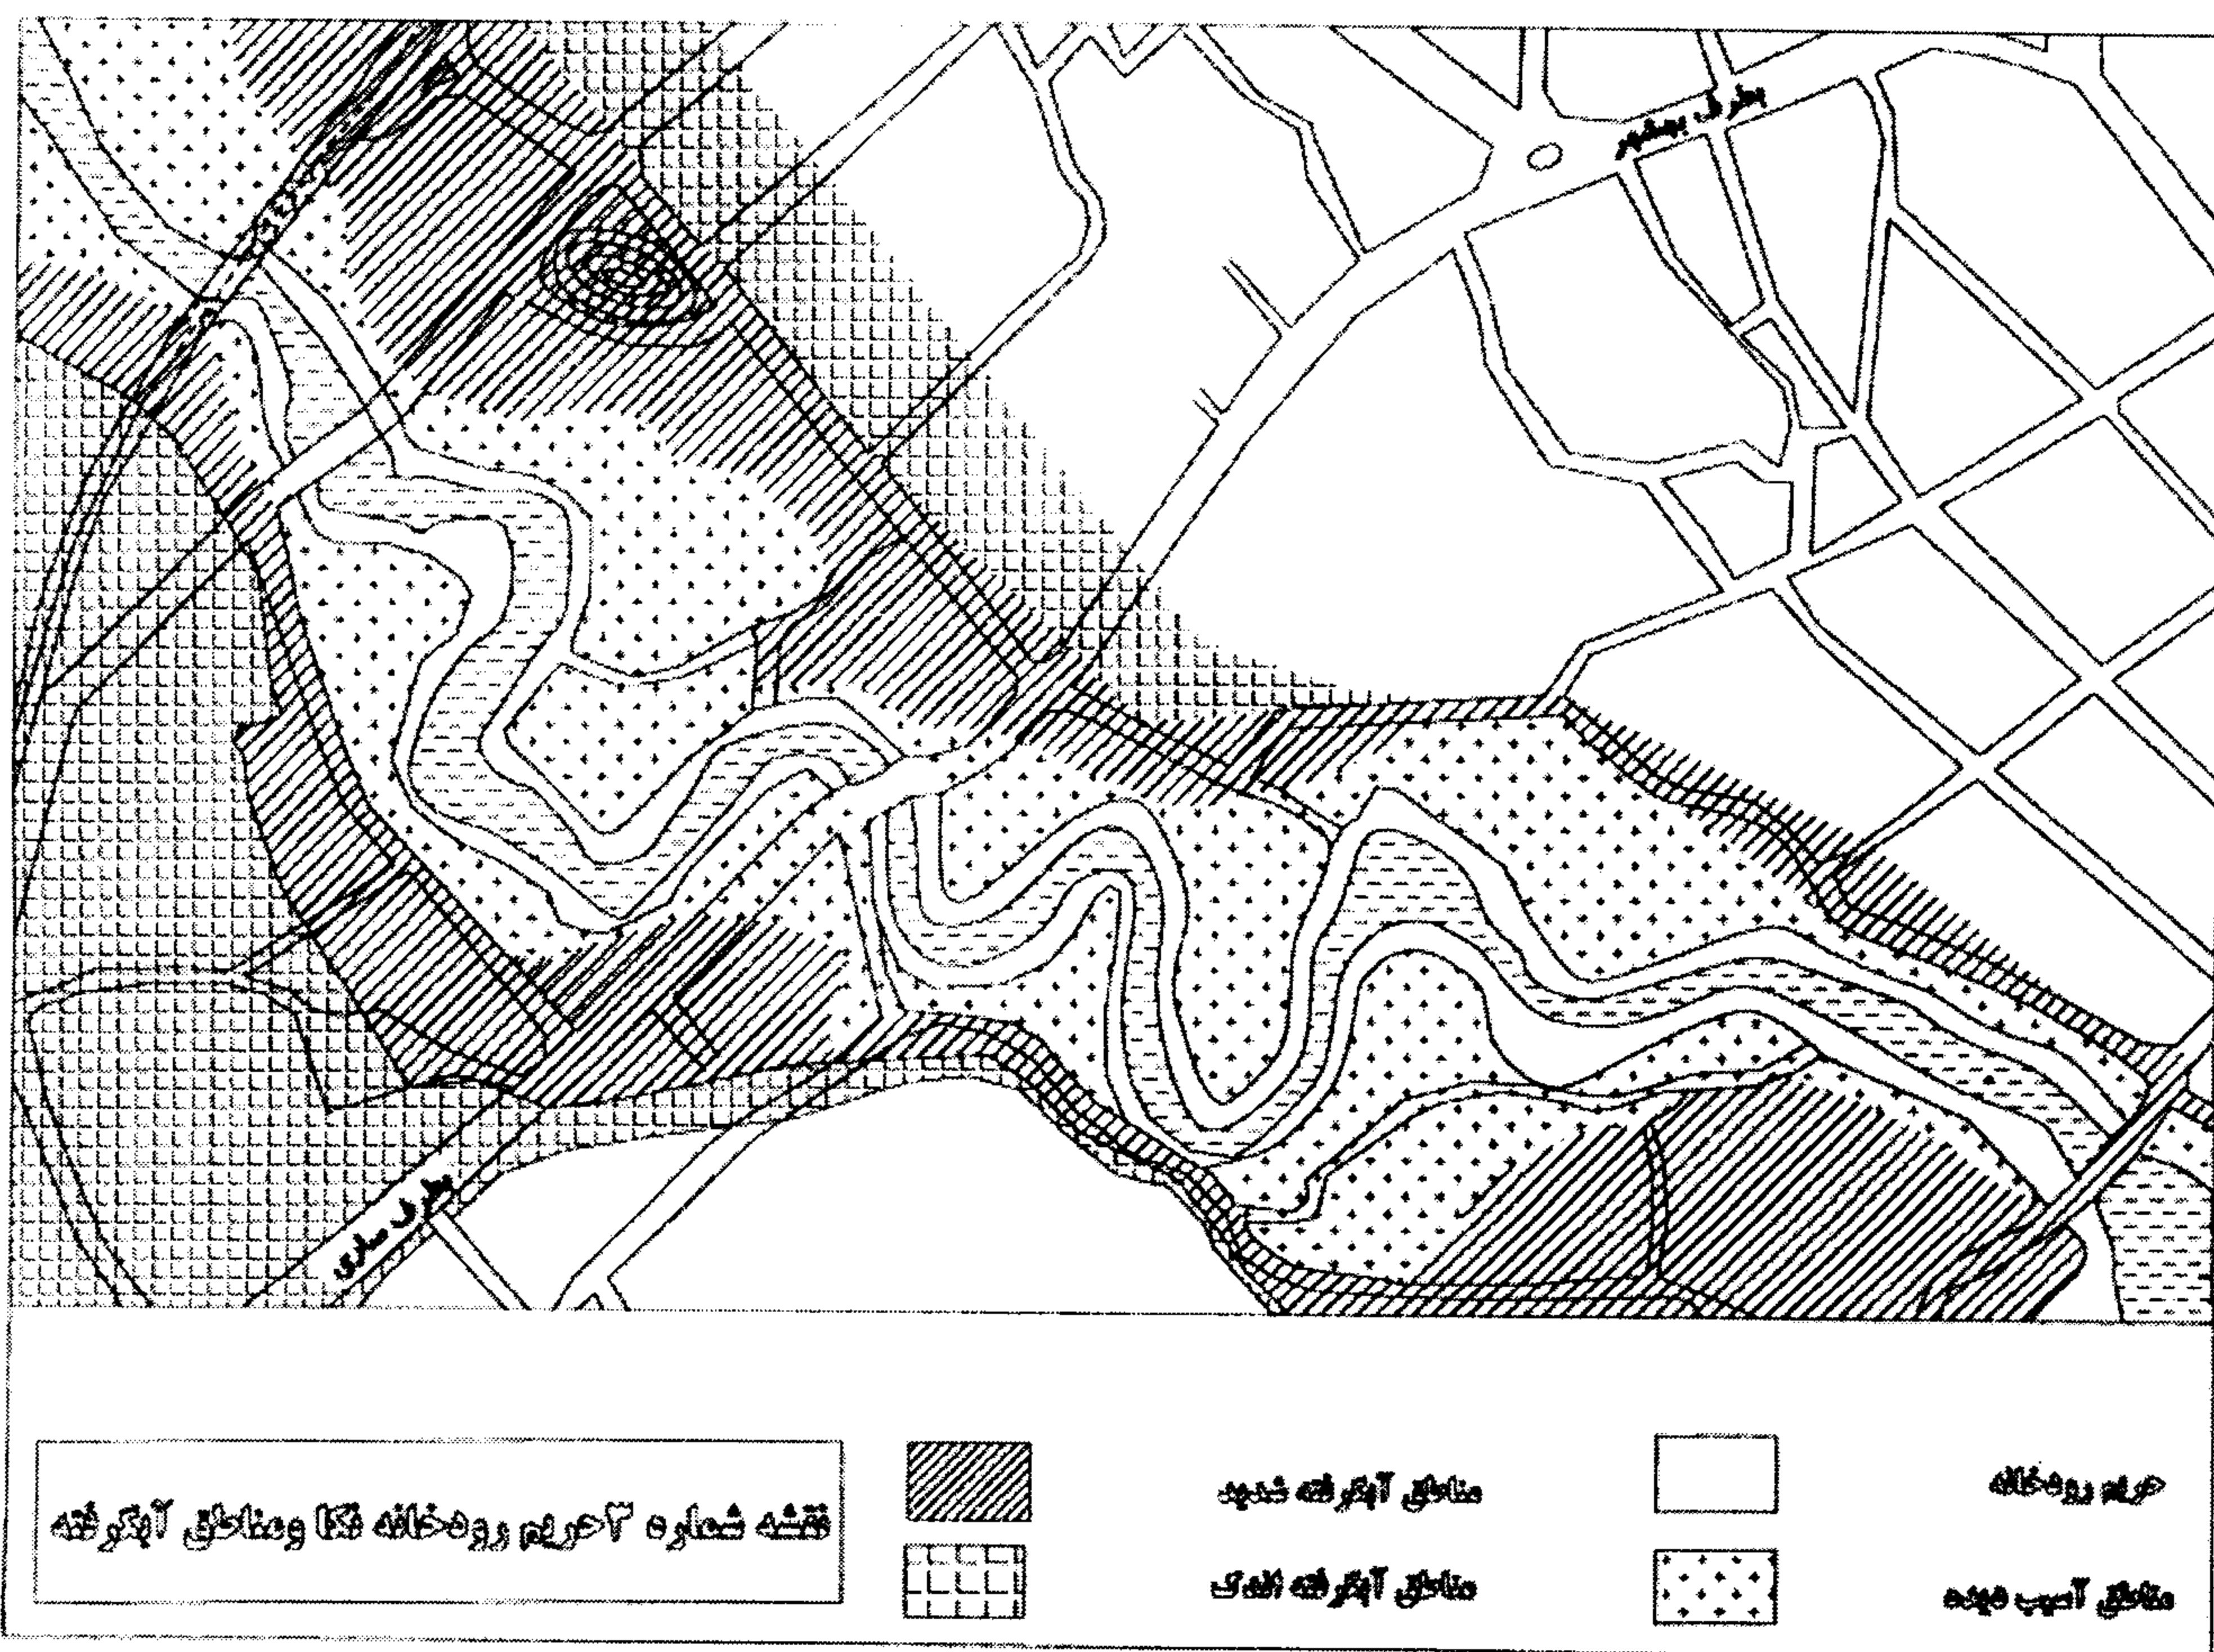

مواد ناخالصی بیشتری نسبت به سیل قبلی با خود حمل می‌نمود وقتی به پل اصلی می‌رسد و مسیر عبور خود را بسته می‌بیند، ناچار بر ارتفاع خود به صورت مصنوعی می‌افزاید. این افزایش سبب می‌شود مقداری از آب پس زده و در خیابان‌های بخش جنوبی پخش شود و قسمتی دیگر از این آب از روی پل سرریز نموده و باعث خساراتی در بخش شمالی پل گردد. در حالی که اگر بعد از سیل ۱۳۷۸/۴/۲۱، آن قسمت از پل که تخریب شده بود، بالا فاصله از دهانه مرکزی پل برداشته می‌شد، این پل همچنان قادر بود تا جریان بیشتری را از خود عبور دهد (شریفی و نوروزی، ۱۳۷۸). علیرغم حجم زیاد آب، بعضی از کارشناسان عقیده دارند رودخانه نکا در صورت مسدود نبودن، توان عبور ۹۰٪ از حجم سیلاب اخیر را داشته و آنچه که موجب طغیان شده، گرفتگی مسیر دهانه پل‌ها بوده است (اداره ارزیابی

تخليه نماید که در غير اين صورت دچار آسيب خواهد شد. در صورتی که عرض رودخانه در محل ساخت پل کم شده و به ۳۵ متر می‌رسد (شهرداريها، ۱۳۷۸) که برای رودخانه‌اي مانند نکا بسیار کم است. عرض کم پل باعث شده است تا قدرت کشش آن کم شده و در پی هر سیل نسبتاً بزرگ و حتی متوسط، آب از روی آن سر ریز کرده و باعث آب گرفتگی معابر و خیابان اصلی شود. علاوه بر کم عرض بودن رودخانه در محل پل، عامل مهمتر دیگری که باعث ورود آب به شهر شد شکستگی بخش جنوبی پل بود. در تاریخ ۱۳۷۸/۴/۲۱ (دو هفته قبل از سیل اصلی) سیلی به وقوع پیوست که با خود مقدار زیادی مواد محموله غیر از ذرات خاک (تنه‌های درخت) حمل می‌نمود که باعث تخریب بخش جنوبی پل شد و این به اصطلاح «دال» را به صورت عمودی در دهانه مرکزی پل قرار داد. سیل اصلی که

سیل در واقع معلول رفتار اجتماعی انسان است. کمبود خوابط و مقررات رسمی برای پیشگیری از سیل و بی توجهی به تعادل زیستی و نابود کردن جنگلها و در نهایت با ایجاد زمین عریان و بی دفاع بستری آماده برای سیل و تخریب به وجود آمد. (EASCP, 1989)

پیشنهادها

از مهمترین روش‌های مقابله با سیل می‌توان به اقدامات ذیل اشاره نمود:

الف – اقدامات مدیریتی (Walesh, 1989)

- تهیه و توزیع نقشه‌های مشخص کننده حریم طغیانهای ادواری رودخانه‌ها و مسیل‌ها.
- مطالعه هیدرولوژی مناطق مختلف و محاسبه سیلانهای آنها برای دوره‌های مختلف بازگشت.
- قانونمند کردن تغییر کاربری اراضی
- نصب تابلو حد نهایی حریم در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها.
- وضع قوانین و مقررات و نحوه استفاده از سیلان دشتها و نحوه کاربری اراضی سیل گیر.
- نصب و به کارگیری سیستمهای هشداردهنده و قوع سیلان بر اساس مطالعات هیدرولوژیکی.

ب – اقدامات مهندسی:

- اصلاح حوضه آبریز: اقدامات بیولوژیکی و مکانیکی را شامل می‌شود که هدف از این اقدامات، افزایش میزان نفوذپذیری خاک، کاهش سرعت هرزآب و حفظ آب و خاک می‌باشد. از مهمترین اقداماتی که در این زمینه می‌توان انجام داد، ابتدا جلوگیری از تخریب جنگلها و مراتع و جلوگیری از شخم زدن اراضی شیب دار و سپس تقویت پوشش گیاهی و گسترش جنگلها و اعمال آبخیزداری می‌باشد.
- اصلاح مناطق بالادست: به دلیل متمرکز بودن آبراهه‌ها در بالادست، هدف اصلی در این بخش باید

مدیریت آبخیزداری جهادسازندگی، (۱۳۷۸).

بجز عوامل فوق می‌توان عوامل ذیل را در وقوع سیل نکا نام برد:

۱- دپوی نامناسب مقطوعات جنگلی در مسیر آبراهه‌ها در بالادست.

۲- ناموزون بودن کناره رودخانه مهروان و برخورداری از دیواره‌های سنگی با عرض کم در طول رودخانه و عدم کشش دبی بالا در آن.

۳- جریانهای گلی و واریزه‌ای و به همراه آوردن تعداد زیادی درخت توسکا در هنگام سیل.

بحث و نتیجه گیری

ضمن تأیید فرضیه‌های اولیه و تأثیر ساختار جغرافیایی و عوامل طبیعی از جمله شدت بارندگی در ایجاد زمینه‌ها برای به وقوع پیوستن سیل نکا، باید نقش سیل اول (۲۱ تیرماه) را در نظر داشت. سیل اول در نیمی از ابتدای حوضه اتفاق افتاد و خرابیهای ناشی از آن در ادامه رودخانه نکا باقی ماند که با سیلان دوم حجم عظیمی از گل و لای و سنگ و تنہ درختان قبلی و جدید حمل شده و مسئله فاجعه آمیز شد. پس از فروکش کردن سیل، عدم تسريع در جمع آوری تنہ‌های عظیم درختان باعث ایجاد زمینه دپوی آن در حاشیه پل گردید. لذا پس از ورود سیل اصلی، به دلیل مسدود بودن دهانه پل توسط تنہ‌های باقی مانده درختان و بدنه شکسته شده پل، کشش رودخانه کم شده و آب آن بالا آمده که این اتفاق به همراه حمل درختان جمع شده موجب افزایش خسارت گردید.

بررسی سیل نکا نشان می‌دهد، هر چند که ساختار عوامل طبیعی و جغرافیایی محیط مانند بارندگی و شیب و... در بروز سیل نقش داشتند ولی عوامل انسانی از جمله دخل و تصرف در طبیعت و از بین بردن جنگلها و مراتع نقش بیشتری در این زمینه داشته‌اند. طغیان رودخانه و سیل در واقع پاسخ طبیعت به اعمال و رفتار ما انسانهاست. رفتار طبیعتی که دیگر قادر نیست با از بین رفتن جنگلها و مراتع، آبهای باران را در خود جذب کند.

- جداری عیوضی، جمشید. ۱۳۷۴. ژئومورفولوژی ایران. انتشارات پیام نور.
- سازمان آب منطقه‌ای مازندران. ۱۳۶۹. گزارشی از وضعیت هیدرولوژیکی رودخانه نکا و دشت جنوبی گرگان.
- سازمان برنامه و بودجه. ۱۳۶۸. ساختگاه رودخانه نکا، طرح جامع آب کشور حوضه‌های آبریز شمال.
- سازمان برنامه و بودجه. ۱۳۷۵. سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان مازندران.
- ستاد حوادث غیرمترقبه وزارت کشور. ۱۳۷۸. گزارش وقوع سیل.

- شریفی، فرود و نوروزی، غلامرضا. ۱۳۷۸. تحلیلی بر سیل مرداد ۱۳۷۸. مازندران و گلستان- جنگل و مرتع - شماره ۴۳.
- صادقی، سیدحمیدرضا. ۱۳۷۴. بررسی علل مؤثر در سیلاب و ارزیابی عوامل قابل کنترل - جنگل و مرتع - شماره ۲۶.
- عسگری، علی بابا. ۱۳۵۱. بهشهر اشرف البلاط. تهران.
- غیور، حسنعلی. ۱۳۷۵. سیل و مناطق سیل خیز در ایران. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره ۴۰.
- وزارت نیرو. ۱۳۷۲. خطر سیل و روش‌های مقابله با آن. مجله آب و توسعه، شماره ۱.
- مجله شهرداریها، مهرماه ۱۳۷۸. جلد ۵.

- مطیعی لنگرودی، سیدحسن. ۱۳۷۷. جغرافیای اقتصادی ایران. جهاد دانشگاهی مشهد.

- Andrew, G. 1989. The Nature of the Environment.
- Eacap. 1998. Proceeding of the seminar of community preparedness and disaster prevention W.R.S.
- Welsh, S. G. 1989. Urban Surface Water Management. John Wiley and Sons.

تأخير در رواناب و تثبيت در منابع رسوب باشد. مهمترین اقداماتی که در این بخش می‌توان انجام داد، ایجاد حوضچه‌های رسوب گیر، استخرهای جمع آوری آب و ایجاد سد است.

- اصلاح کanal اصلی رودخانه: اقداماتی که در این بخش می‌توان انجام داد شامل اقداماتی برای پیشگیری از ایجاد پیچان رود و عبور راحت آب و رسوب از طریق ایجاد دیواره‌های هادی و بتونی است.

سپاسگزاری

بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران که امکان تحقیق را فراهم آورده اند و همچنین از راهنمایی های همکار گرامی آقای دکتر حسن لشکری به ویژه در مباحث مربوط به اقلیم منطقه و نیز آقای سیدروح الله یداللهی که در تدوین و جمع آوری اطلاعات و سایر مراحل تحقیق همکاری شایسته نموده اند، تشکر و قدردانی می‌شود.

منابع مورد استفاده

- اداره ارزیابی مدیریت آبخیزداری جهاد سازندگی. ۱۳۷۸. گزارش سیل حوضه نکارود.
- استانداری مازندران. ۱۳۷۸. گزارش استانداری مازندران به وزارت کشور در مورد خسارت سیل. (۱۳۷۸/۱۱/۳)
- اسدیان، خدیجه. ۱۳۷۱. شناخت زمین - دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی.
- اصغری مقدم، محمدرضا. ۱۳۷۸. جغرافیای طبیعی شهر (هیدرولوژی و سیل خیزی شهر)، انتشارات سعی.
- اطلس کامل گیتاشناسی (ایران و جهان). ۱۳۷۷. گیتاشناسی.
- افشین، یدالله. ۱۳۷۳. رودخانه‌های ایران. وزارت نیرو.